

شبیه سازی و تحلیل نورد گرم یک شمش ریخته گری توسط نرم افزار آباکوس

فاطمه فرهت نیا^۱، محمدرضا مقومی^{۲*}

^۱ استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر.

^۲ دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر

چکیده

یکی از روش های متداول در صنایع فلزی که همواره در تولید انبوه صنایع مادر استفاده می شود، نوردکاری می باشد. هرچند این فرایند تولید قدمت زیادی دارد، اما امروزه هم در ساخت و تولید و هم از نظر شکل دهی فلزات جایگاه بسیار خوبی را به خود اختصاص داده است. مهم ترین موضوع نورد (گرم و سرد)، تنش ها و کرنش های اعمالی و عملیات سخت کاری روی قطعات تولیدی می باشد. در تحلیل تنش و کرنش ساختار داخلی قطعات پیش و پس از عملیات نورد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بنابراین امروزه برای تحلیل بهتر از ابزارهای شبیه سازی استفاده خوبی می شود. در این مقاله؛ ضمن بررسی روابط مهندسی نورد، با شبیه سازی نورد گرم یک شمش فولادی، به تحلیل کرنش و تنش اعمالی پرداخته می شود. نتایج به دست آمده از مانیتورینگ فرایند تولید نورد گرم مطابقت خوبی با محاسبات مهندسی نورد دارد.

واژه های کلیدی: نورد گرم، شبیه سازی، کرنش، تنش.

۱- مقدمه

کازوکی موری و یاماناکا (۲۰۱۷) در پژوهشی با عنوان " تجزیه و تحلیل چند مقیاس مبتنی بر ریزساختار نورد گرم از فولاد ضدزنگ دویلکس با استفاده از نرم افزار شبیه سازی متنوع" با استفاده از ریزساختارهای به دست آمده توسط شبیه سازی صورت گرفته، خواص پلاستیک تنش های اعمالی در این فرایند را بررسی و تحلیل نمودند. [۱]

کایوی لی و همکاران در تحقیقی با عنوان "توسعه سیستم شبیه سازی برای نورد گرم مقاطع H با استفاده از نرم افزار آباکوس" یک تغییر شکل حرارتی الاستوپلاستیک را شبیه سازی نمودند که نتایج به دست آمده با مشخصات اندازه گیری شده تجربی ۶ درصد خطا داشت. [۲]

مهدی باقری پور و حسین بیسادی در تپژوهشی تحت عنوان " تأثیر پارامترهای نورد بر توزیع دما در نورد گرم نوارهای آلومینیومی" یک مدل را براساس تحلیل حرارتی و مکانیکی با بهره گیری از روش اجزای محدود تحلیل و بررسی نمودند و پارامترهای مختلفی مانند سرعت چرخش غلتک ها، میزان ضخامت ورق ها، و ضریب انتقال حرارت را مورد ارزیابی قرار دادند. [۳]


انجرامی و بسطی تأثیر ابعاد غلتک های فرم دهی در نورد حلقوی گرم را بر روی کیفیت قطعه نهایی از جمله میزان عیب دم ماهی مورد مطالعه قرار دادند. [۴]

نورد یکی از روش های شکل دهی مواد است که قابلیت موم سانی دارد. در دماهای پایین و نزدیک دمای اتاق، تنها فلزات و برخی پلیمرها قابلیت موم سانی مناسب از خود نشان می دهند. برای افزایش این قابلیت و همچنین شکل دهی موادی که در دماهای پایین نورد آنها امکان پذیر نیست، از نورد گرم استفاده می شود. نورد از حیث دمای عملیات به دو گروه نورد سرد و نورد گرم تقسیم می گردد. در نورد گرم قابلیت تغییر شکل خیلی بالاست. از آن جا که در اثر تبلور مجدد، استحکام تسلیم به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد، لذا نیروی لازم برای فرایند نورد قطعات بزرگ در فرایند نورد گرم افت محسوسی دارد. در نورد سرد یک سطح تمام شده مطلوب حاصل می شود. این عملیات عمدتاً برای فرایند تغییر شکل نهایی استفاده می گردد. از دستگاه های نورد به طور بسیار گسترده ای برای گرم کاری و سرد کاری بسیاری از فلزات و آلیاژها در اندازه های بسیار متنوع استفاده می شود. برخی از شمش هایی که به تولید ورق فولادی اختصاص داده شده اند ممکن است ۲۰ تن وزن و ضخامت حداقل ۰٫۳m داشته باشند. یک کارخانه نورد ممکن است به تنهایی در هر هفته ۵۰۰۰۰ تن تختال فولادی با پهنای تا حدود ۱٫۸m تولید کند. [۵]

در نورد گرم، شمش پس از رسیدن به درجه حرارت مورد نظر (معمولاً بالاتر از ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد) در کوره های نورد از بین چند مجموعه غلتک در حال چرخش عبور نموده و با کاهش متوالی مقطع نهایتاً به فرم مورد نظر تبدیل می شود. برای بسیاری از فراورده ها، روش های نورد جایگزین دیگر روش های شکل دادن فلزها، همانند آهنگری و ریخته گری شدند. در این راستا آشنایی با اصول طراحی مراحل نورد بسیار حائز اهمیت است. [۶]

نورد یکی از فرایندهای شکل دهی حجمی است که عموماً برای کاهش سطح مقطع قطعه اولیه جسم و ایجاد اشکال با سطح مقطع مورد نظر می باشد. در فرایند نورد، قطعه با عبور پیوسته از بین حداقل دو غلتک در حال چرخش تغییر شکل می یابد. این غلتک ها، استوانه ای شکل بوده و محور آنها موازی یکدیگر می باشد. با نزدیک شدن قطعه به غلتک ها، غلتک ها در جهت

مخالف یکدیگر به چرخش در می‌آیند. در همین حال فاصله‌ی بین دو غلتک، متناسب با ضخامت قطعه در حال نورد، به گونه‌ای تنظیم می‌شود که به محض تماس غلتک‌ها با ابتدای قطعه، قطعه به‌داخل چنگ زده شده و از بین دهانه‌ی دو غلتک به‌طور مستقیم عبور کند. فاصله‌ی این دو غلتک، در حین یک مرحله‌ی عبور برای یک تغییر شکل معین، ثابت نگه داشته می‌شود. با عبور پیوسته‌ی قطعه از دهانه‌ی بین دو غلتک در حین نورد در هر واحد زمان حجم یا بخش کوچکی از قطعه با فشار وارد از طرف غلتک‌ها بر آن تغییر شکل می‌یابد. هر حجم کوچکی از قطعه را که در لحظاتی بین غلتک‌ها تحت تاثیر نیروی فشار وارد بر آن تغییر شکل می‌یابد، منطقه‌ی تغییر شکل می‌نامند. شکل (۱) نشان‌دهنده فرایند نورد می‌باشد.

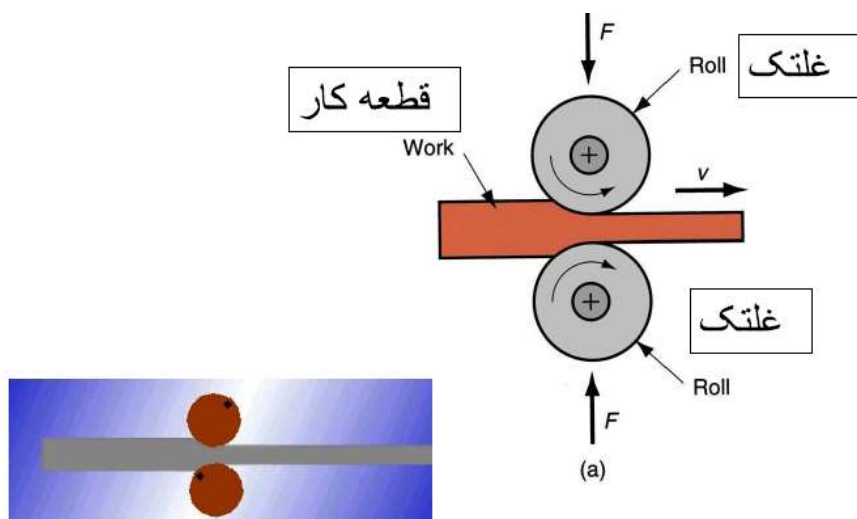


شکل (۱) - فرایند نورد بین دو صفحه‌ی فشار حاصل از دو غلتک در حال چرخش

فرایند نورد یکی از فرایندهای تغییر شکل فلزات (Bulk Deformation) است که در اثر نیروهای فشاری که توسط دو غلتک اعمال می‌شود، از ضخامت قطعه کار کاسته می‌شود. در این فرایند قطعه کار می‌تواند به صورت گرم و یا سرد باشد. محصولات حاصل از نورد به صورت میله، تسمه، ورق، تیرآهن و ... می‌باشند. ورق‌های حاصل از فرایند نورد گرم توسط نورد سرد مسطح شده تا قابل ارائه به مشتری باشند.

۲- دستگاه‌های نورد

به طور کلی هر کارگاه نورد شامل بخش‌های مختلفی است که عمدتاً به وسعت میزان کار آن، از لحاظ شکل و ابعاد شمش‌های اولیه‌ی دریافتی، محصول نهایی و تجهیزات و سیستم‌های به کار گرفته شده در آن بستگی دارد. دستگاه‌های نورد از مهمترین تجهیزات هر کارگاه نورد است. هر دستگاه نورد عمدتاً شامل جایگاه یا قفسه‌ی نورد، غلتک‌ها، تکیه‌گاه‌ها یا یاتاقان‌های غلتک‌ها، تجهیزات مربوط به نیروی محرکه موتوری برای به چرخش درآوردن غلتک‌ها، تجهیزات الکتریکی و مکانیکی برای کنترل و تنظیم نیرو و سرعت حرکت دورانی غلتک‌ها و تنظیم فاصله دهانه بین غلتک‌ها، لوله‌های مربوط به جریان آب یا مایع خنک‌کننده غلتک‌ها و روانکار و وسایل اندازه‌گیری می‌باشد. شکل (۲) یک قفسه نورد را نشان می‌دهد.

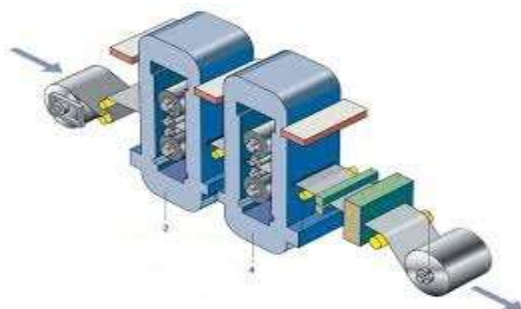

شکل ۲- نمایش یک قفسه نورد

نام گذاری دستگاه‌های نورد بیشتر برحسب نوع تولید انجام می‌شود :

۱. دستگاه نورد شمش: برای نورد شمش خام حاصل از ریخته‌گری در قالب‌های تکی و تبدیل آن به شمش اولیه.
۲. دستگاه نورد تختال: برای نورد شمش با مقطع مربع و تبدیل آن به شمش عریض با مقطع مستطیلی شکل.
۳. دستگاه نورد شمشال: برای نورد شمش با مقطع مربع به شمش باریک با مقطع مربعی شکل.
۴. دستگاه نورد میلگرد و مفتول: برای نورد شمشال و تبدیل آن به میلگرد و مفتول.
۵. دستگاه نورد نوار یا تسمه و ورق: برای نورد تختال و تبدیل آن به ورق و تسمه یا نوار. [۷]

۳- نورد گرم

نورد گرم یکی از روش‌های عمده نورد با قابلیت زیاد کاهش سطح مقطع است که کاربرد وسیعی برای تولیدات نیمه تمام و تمام (مانند شمش‌های اولیه، شمشال‌ها، تخته‌ها، انواع پروفیل‌ها، تیرآهن‌ها، ریل‌های راه آهن، ورق‌ها، تسمه‌ها، میله‌ها و مفتول‌ها) دارد. در این روش ساختار حاصل از ریخته‌گری که معمولاً ساختار ناهمگنی است، درهم ریخته و از بین می‌رود و ساختار همگن‌تر با اندازه دانه‌های ریزتری به دست می‌آید که منجر به بهبود خواص فلز ریخته‌گری شده از جمله استحکام و تافنس آن خواهد شد. در نورد گرم فعل و انفعالات متالورژیکی که در منطقه تغییر شکل رخ می‌دهد به دما، کرنش و آهنگ کرنش بستگی داشته و تاثیر عمده‌ای بر خواص مکانیکی محصول نهایی دارد. در نورد گرم به دلیل بالا بودن دما و در نتیجه پایین بودن تنش سیلان می‌توان شمش‌ها یا تختال‌های سنگین را با عبورهای پیوسته و متوالی از داخل دهانه‌ی بین غلتک‌های نورد با استفاده از دستگاه‌های نورد با ظرفیت متوسط، تغییر شکل زیادی داد. شکل (۳) عملیات نورد گرم را نشان می‌دهد.



شکل ۳- عملیات نورد گرم

۴- فاکتورهای موثر بر کیفیت نورد گرم پایانی

برای ایجاد کیفیت مناسب فراورده، پارامترهای مختلف مکانیکی، سطحی، دمایی و متالورژیکی باید تحت کنترل دقیق باشند. کنترل این پدیده‌ها برای فولادهای مختلف متفاوت بوده و برای هر کدام برنامه کنترل جداگانه‌ای باید در نظر گرفته شود. برای نمونه، چند نمونه از پارامترهایی که باید کنترل شوند عبارتند از: کنترل کیفی و متالورژیکی شمش اولیه، کنترل سرعت نورد و توزیع مناسب مقدار تغییر شکل در قفسه‌ها، شمار مرتبه‌های پوسته زدایی و پاشش پرفشار آب در قفسه پیش نورد و قفسه‌های گرم پایانی، کنترل تنش‌های کششی پشت و جلو در بین قفسه‌های نورد، کنترل پهنای و ضخامت ورق، صاف و یکدست بودن لبه‌های ورق، کنترل چروکیدگی سطح ورق، تمیز و پاک بودن سطح ورق، کنترل عیوب سطحی، کنترل دمای پایانی نورد برای رسیدن به رفتار مکانیکی و ساختار میکروسکوپی دلخواه، کنترل زمان نگهداری ورق روی میز خنک کننده پیش از کلاف کردن ورق، کنترل سرعت خنک کردن ورق، کنترل دمای کلاف کردن ورق، نمونه‌گیری، بازرسی و کنترل کیفی فراورده‌ها، در کیفیت فراورده‌های پایانی کارآمد می‌باشند. [۸]

۵- دمای نورد گرم

در نورد گرم همانند دیگر فرآیندهای کار گرم کنترل دقیق دما برای موفقیت فرآیند بسیار مهم است بهتر است قبل از شروع نورد، دمای فلز به‌طور یکنواخت تا مقدار مطلوب بالا برده شود این عمل مستلزم گرم نگه داشتن قطعه در حرارت مطلوب برای زمان طولانی است اگر دمای قطعه یکنواخت نباشد، تغییر شکل ایجاد شده نیز غیر یک نواخت است مثلاً اگر قطعه به‌اندازه‌ی کافی و به‌نحو همگن گرم نشود، سطوح گرم‌تر بیرونی نسبت به سطوح داخلی که سردتر و محکم‌ترند زودتر نورد می‌شوند و اگر پس از گرم کردن قطعه و یا در فاصله‌ی دو نورد فلز سرد شود، سطوح سرد شده در مقابل تغییر شکل مقاومت می‌کنند. در این صورت هنگام تغییر شکل قسمت داخلی که داغ‌تر و ضعیف‌تر است، ممکن است ترک‌ها یا گسیختگی‌های سطحی در قطعه ایجاد شود. استفاده از محصولات ریخته‌گری پیوسته به‌عنوان ماده‌ی اولیه در کارخانه‌های با تولید زیاد امری عادی است. فرآیند سرد شدن به گونه‌ای کنترل می‌شود تا بتوان ماده را بدون نیاز به گرم کردن اضافی یا جابه‌جا کردن بیشتر، مستقیماً وارد دستگاه نورد گرم کرد. به جهت گرم کردن برای تولیدات کمتر یا عملیات ثانویه معمولاً دمای ماده‌ی اولیه (شمش، شمشال یا لوحه) دمای اتاق است. برای گرم کردن این قطعات تا دمای مناسب می‌توان آن‌ها را در کوره‌های نفت سوز یا گازسوز گرم کرد. برای فولادهای کربنی ساده و فولادهای کم آلیاژ، دمای کردن معمولاً در حدود ۱۲۰۰ درجه‌ی سانتی‌گراد (۲۲۰۰ درجه - ی فارنهایت) است برای میله‌های کم قطر می‌توان از کوره‌های القایی برای گرم کردن استفاده کرد. نورد گرم معمولاً در حدود ۵۰ تا ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد (۱۰۰ تا ۲۰۰ درجه فارنهایت) بالای دمای تبلور مجدد متوقف می‌شود. پایان دادن عمل نورد در این دمای پایانی از سخت شدن کرنشی ماده جلوگیری می‌کند و موجب ایجاد دانه‌های ریز و یکنواخت می‌شود. پیش از انجام تغییر شکل اضافی، لازم است قطعه دوباره گرم شود تا به شرایط مناسب برای نورد برسد. [۹]

۶- روش ریاضی

در فرایند نورد گرم، چند پارامتر مهم باید از روش ریاضی مورد بررسی و تحلیل قرارگیرد. به‌همین منظور، برای محاسبه درصد کاهش ضخامت ورق در هر قفسه ابتدا از رابطه (۱)، ۲ درصد کاهش ضخامت را یافته آنگاه از معادله (۲) میانگین تنش تسلیم کششی $2\bar{\sigma}$ استخراج می‌شود.

$$r = \frac{(h_{in} - h_1)}{h_{in}} * 100 \quad (1)$$

$$\bar{Y} = \frac{K[\varepsilon_t^{1+n} - \varepsilon_0^{1+n}]}{(1+n)(\varepsilon_t - \varepsilon_0)} \quad (2)$$

در روابط ذکر شده، r درصد کاهش ضخامت ورق در هر قفسه، \bar{Y} تنش تسلیم کششی میانگین، h_{in} ضخامت ورودی و h_1 ضخامت خروجی ورق در هر قفسه می‌باشند. معمولاً برای محاسبه نیرو و یا انرژی تغییر شکل در فرایندهای شکل‌دادن فلزات، به جای تنش تسلیم متغیر فلز از یک تنش تسلیم میانگین استفاده می‌شود. k و n به ترتیب ضرایب مقاومت و کار سختی فولاد براساس معادله لودویک می‌باشند که از نمودارهای تنش - کرنش رفتار فولادها قابل دستیابی هستند. ε_0 کرنش اولیه و اندیس t در ε_t برای کرنش صفحه‌ای تعداد مراحل نورد می‌باشد.

برای محاسبه تنش تسلیم میانگین از رابطه ۳ استفاده می‌شود. در این رابطه $2\bar{k}$ ، تنش تسلیم میانگین بوده که در شرایط کرنش صفحه‌ای نسبت آن با \bar{Y} تنش کششی میانگین همانند رابطه ۳ می‌باشد. هم‌چنین θ دمای عملیات نورد گرم است.

$$2\bar{k} = \frac{2}{\sqrt{3}} \bar{Y} = 0.015(1400 - \theta) \quad (3)$$


فشار میانگین P_m غلتک‌ها را براساس رابطه (۴) می‌توان محاسبه نمود. در این رابطه h_m میانگین ضخامت ورودی و خروجی هر قفسه و μ ضریب اصطکاک ورق تحت نورد و غلتک، L_d طول ناحیه‌ی مومسان و σ_m میانگین تنش می‌باشند.

$$p_m = 2\bar{k}(1 + \mu C \frac{l_d}{h_m} v_r^{0.25}) \quad (4)$$

$$\mu = \alpha_r k_r (1.05 - 0.0005\theta) \quad (5)$$

در رابطه‌ی (۴)، ضریب C از یک منحنی و با توجه به نسبت طول تماس به ضخامت میانگین ($\frac{l_d}{h_m}$) به دست می‌آید. در شکل (۴)

تغییرات ضریب C نسبت به $\frac{l_d}{h_m}$ مشاهده می‌گردد.

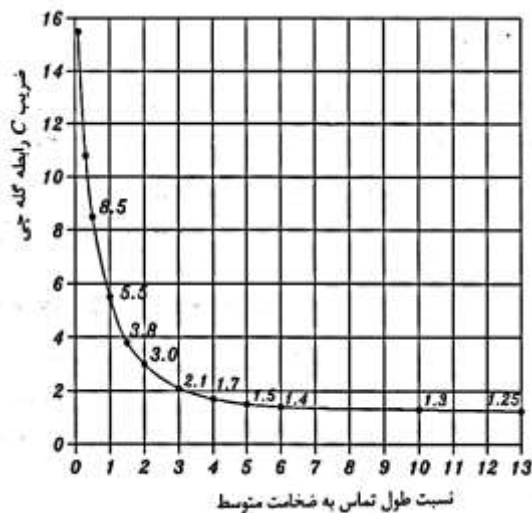

شکل ۴- منحنی تغییرات ضریب C نسبت به $\frac{l_d}{h_m}$


در رابطه ۴ و ۵، v_r سرعت خطی غلتک، μ ضریب اصطکاک غلتک، a_r ثابتی است که اندازه‌ی آن به نوع غلتک بستگی دارد، یعنی:

برای غلتک‌های فولادی زبر و یا چدنی: $a_r = 1$

برای غلتک‌های فولادی صاف: $a_r = 0.8$

برای غلتک‌های فولادی شفاف: $a_r = 0.55$

و k_r ثابتی است که اندازه‌ی آن به سرعت خطی غلتک‌های کاری بستگی دارد. شکل (۵) منحنی تغییرات k_r را نسبت به سرعت خطی غلتک نشان می‌دهد.

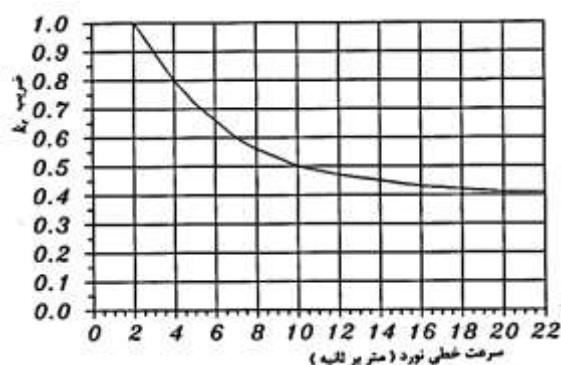

شکل ۵- منحنی تغییرات ضریب k_r نسبت به سرعت خطی غلتک


همان گونه که دیده می شود با افزایش سرعت نورد، ضریب اصطکاک کاهش می یابد. همچنین با توجه به رابطه اصطکاک در محدوده‌ی دمای کار گرم فولاد، با افزایش دما ضریب اصطکاک کاهش می یابد. با استفاده از معادله لودویک تنش ایجاد شده که معرف رفتار ورق می باشد را می توان به دست آورد. در این رابطه ε کرنش صفحه‌ای و ضرایب K و n نیز از نمودار تنش - کرنش حقیقی آزمایش تنش استخراج می شوند [۱۰].

$$\sigma = K\varepsilon^n \quad (۶)$$

در صورتی که فرایند نورد گرم، دارای تنش‌های پیش کشش و پس کشش باشد برای محاسبه‌ی σ_m تنش میانگین از رابطه‌ی (۷) استفاده خواهد شد.

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{ft} + \sigma_{bt}}{2} \quad (۷)$$

در این رابطه، σ_{ft} تنش پیش کشش و σ_{bt} تنش پس کشش می باشند. شکل (۶) ناحیه مومسان نوردکاری تخت را نشان می دهد.

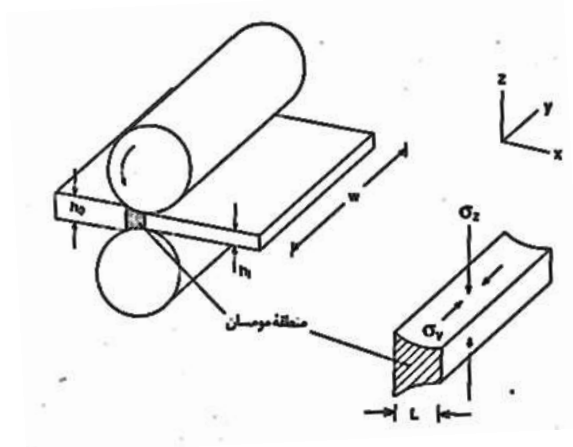

شکل ۷- طرح شماتیک منطقه تغییر شکل در نوردکاری تخت

جهت محاسبه نیروی غلتک‌ها می توان حاصل ضرب فشار میانگین در سطح تماس غلتک و ورق تحت نورد را از رابطه (۸) به دست آورد:

$$F = P_m \cdot W \cdot \sqrt{R' \cdot \Delta h} \quad (۸)$$

در رابطه فوق R' شعاع غلتک پس از تغییر شکل، Δh اختلاف ضخامت ورود و خروج ورق تحت نورد W عرض ورق و Pm فشار میانگین می‌باشند. معمولاً در صنایع فولادسازی، محاسبه نیرو براساس پهنای ورق می‌باشد، به همین جهت رابطه‌ی (۸) به شکل رابطه (۹) قابل استفاده است.

$$\frac{F}{W} = Pm \cdot \sqrt{R' \cdot \Delta h} \quad (9)$$

در رابطه (۸)، R' شعاع غلتک پس از استهلاك و Δh اختلاف ضخامت ورودی و خروجی ورق بین غلتک‌ها می‌باشد که برای محاسبه R' از رابطه (۱۰) می‌توان استفاده کرد [۱۱].

$$R' = R \cdot \left(1 + \frac{C}{\Delta h} \cdot \frac{F}{W}\right) \quad (10)$$

با توجه به این که تحلیل انجام شده جهت فرایند نورد گرم می‌باشد، بنابر این باید توجه داشت که پهنای ورق در ورود و خروج از قفسه تغییر محسوسی خواهد داشت. به همین جهت برای محاسبه پهنای میانگین از رابطه (۱۱) استفاده می‌شود.

$$w_m = \frac{w_{out} + w_{in}}{2} \quad (11)$$

در رابطه (۱۱) w_m پهنای میانگین، w_{in} و w_{out} به ترتیب عرض (پهنای) ورق در ورود به قفسه و خروج از آن می‌باشند. برای محاسبه‌ی گشتاور غلتک می‌توان از نیروی غلتک استفاده کرد که از رابطه‌ی (۱۲) گشتاور غلتک را می‌توان محاسبه کرد.

$$T = 2Fa \quad (12)$$

در رابطه‌ی (۱۲)، a بازوی گشتاور می‌باشد که از رابطه‌ی (۱۳) محاسبه می‌شود.

$$a = c \cdot l_d \quad (13)$$

در رابطه‌ی (۱۳)، c یک ضریب است و از رابطه‌ی (۱۴) محاسبه می‌شود.

$$c = \frac{w_1}{w_m} \cdot \frac{h_1}{2\Delta h} \ln \frac{h_0}{h_1} \quad (14)$$

در رابطه‌ی (۱۴)، w_1 پهنای خروجی قطعه کار می‌باشد.

برای محاسبه توان غلتک‌های نورد گرم از رابطه (۱۵) استفاده می‌کنیم. در این رابطه T گشتاور و ω سرعت زاویه‌ای برحسب دور در دقیقه می‌باشد.

$$\dot{W} = T \frac{d\phi}{dt} = T\omega \quad (15)$$

۷- شبیه سازی و تحلیل


در این پژوهش با شبیه سازی نورد گرم یک ورق فولادی توسط نرم افزار آباکوس، به تحلیل نتایج حاصله پرداخته می شود. پارامترهایی نظیر کرنش و تنش و زمان بار وارده بر شمش، در کانتورهای استخراج شده بسیار مهم بوده و در نمودارهای شکل - های (۸) به بعد مشاهده و تحلیل می شوند. برای شبیه سازی یک شمش فولادی با سطح مقطع مربعی شکل در ابعاد 20×20 با طول ۲۰۰ سانتی متر در نظر می گیریم. این شمش تحت نورد گرم در دمای ۱۱۰۰ درجه ی سانتی گراد قرار می گیرد. شعاع غلتک ۵۰ سانتی متر می باشد. حرکت انتقالی شمش ۷۰ و دوران آن ۵ رادیان بر ثانیه است. خصوصیت های شمش به صورت جدول (۱) است.

جدول ۱- رابطه پلاستیک فولاد

کرنش (Plastic Strain)	تنش (Yield Stress)
۰	38.0×10^6
۰,۰۴	42.0×10^6
۰,۱۲	47.0×10^6
۰,۱۹	50.0×10^6
۰,۲۵	53.0×10^6

لازم به ذکر است چگالی، ضریب پواسون و مدول یانگ قطعه مورد نظر به ترتیب برابر با ۰,۳، ۷۸۵۰ و 200×10^9 می باشد.

نتیجه ی حاصل از کاهش ضخامت شمش توسط غلتک به صورت شکل (۸) می باشد.

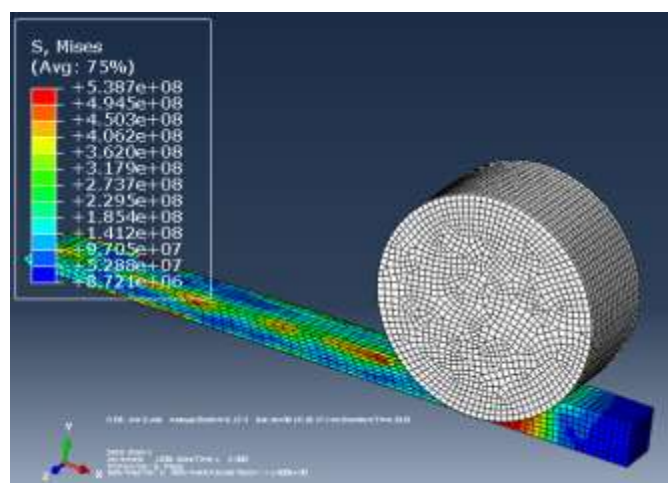


شکل ۸- تصویر حاصل از تغییر شکل پلاستیک شمش توسط غلتک

در شکل (۸) تنش‌های وارده به شمش در نقاط مختلف با استفاده از المان‌های رنگی مشاهده می‌شود. که به ترتیب رنگ‌های قرمز، نارنجی و زرد بیشترین تنش‌های وارده به جسم است. در محل تماس که ناحیه مومسان می‌باشد، ماکزیمم تنش فون میزز وارده به شمش در اثر کاهش ضخامت از ۲۰ به ۱۸ میلیمتر در حدود $5,387e8$ می‌باشد که با رنگ قرمز نشان داده شده است. همان گونه که مشاهده می‌شود، شمش فولادی در اثر تنش‌های وارده از سوی غلتک نورد دچار نابجایی‌های ساختاری شده و از نظر دیاگرام هوک، در منطقه پلاستیک و مومسانی قابل تحلیل است. اما پس از نورد و در منطقه پشت غلتک مجدداً "منطقه الاستیک شکل می‌گیرد."

لازم به ذکر است که تختال‌ها یا شمش‌هایی که تحت نورد گرم قرار می‌گیرند، پیش‌تر پس از ذوب‌ریزی به مدت حدود ۷۲ ساعت در دمای محیط تحت خنک‌کاری قرار گرفته تا ساختار مناسب خود را پیدا نمایند و عملیات نورد گرم و سپس نورد سرد در واقع فرایند سخت‌کاری روی ورق‌های فلزی محسوب می‌شود. هم‌چنین، نورد گرم همراه با خنک‌کاری با پاشش سریع آب بوده تا قطعات بتوانند سریعاً پس از نورد، ساختار فلزی خود را به دست آورده و تبلور مجدد پیدا نمایند.


شکل (۹) مراحل نورد شمش پس از تحلیل با نرم افزار آباکوس را نشان می‌دهد.

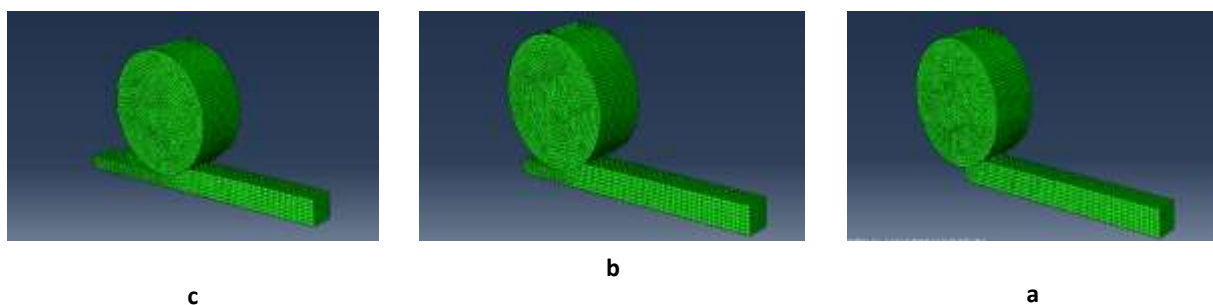


شکل (۹) مراحل نورد شمش پس از تحلیل با نرم افزار آباکوس: (a) پیش از نوردکاری، (b) شروع نوردکاری، (c) در حین نوردکاری

نمودارهای (۱۰) تا (۱۳) که در زیر آورده شده است، نمودارهای تنش و کرنش المان انتخاب شده قبل از نورد و پس از نورد گرم را نشان می‌دهند.

براساس نمودار (۱۰)، تنش برحسب زمان یک المان شمش قبل از تغییر شکل پلاستیک را نشان می‌دهد. در این وضعیت که نشان دهنده ناحیه الاستیک است، تنش اعمالی ماکزیمم به عددی حدود $0,15e9$ می‌رسد این وضعیت در زمانی حدود ۵ s اتفاق می‌افتد. هم‌چنین نمودار شکل (۱۱)، کرنش برحسب زمان یک المان شمش بعد از تماس با غلتک در ۴ ثانیه‌ی تحلیل مدل را نشان می‌دهد.

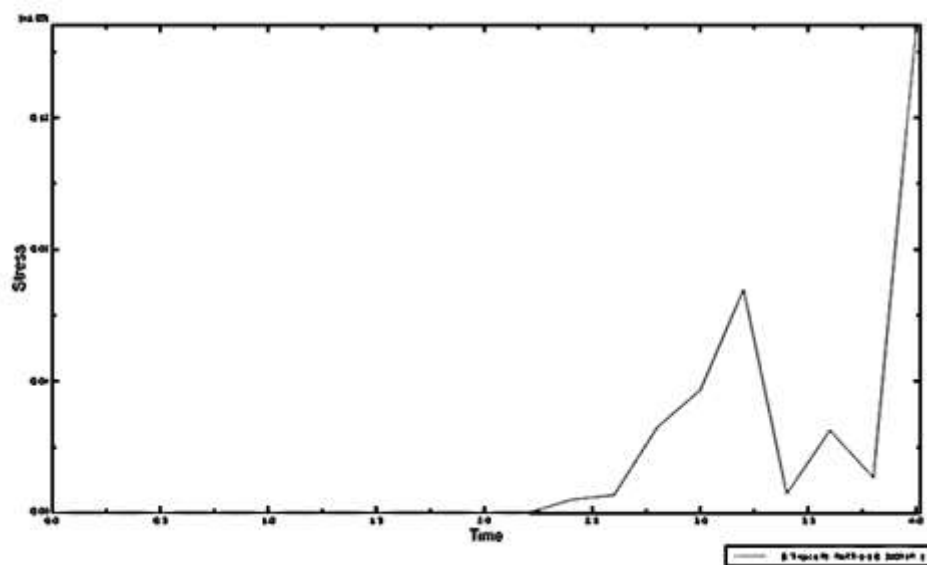


شکل ۱۰- نمودار کرنش بر حسب زمان المان شمش قبل از نورد

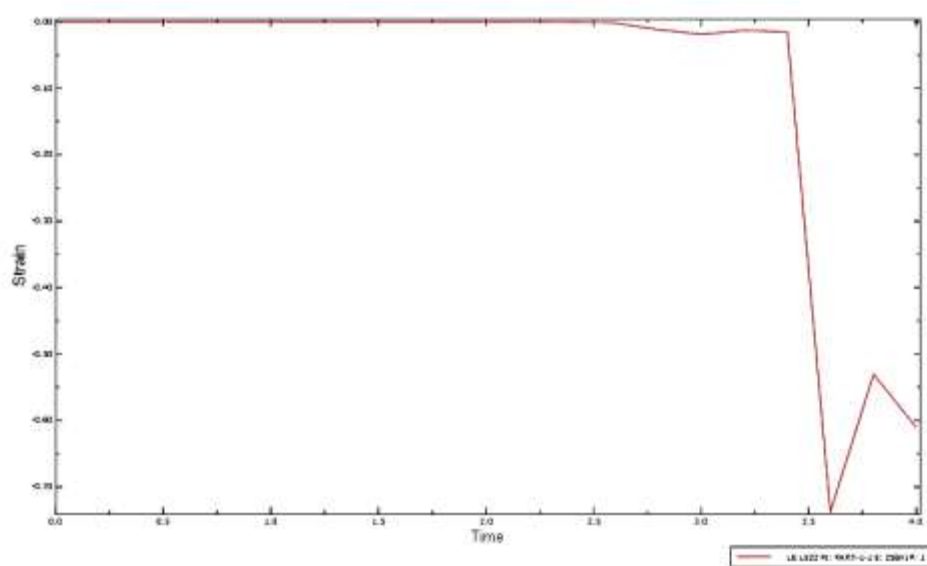


شکل ۱۱- نمودار کرنش بر حسب زمان المان شمش پس از نورد

براساس نمودار شکل (۱۱)، در زمان نوردکاری بیشترین کرنش وارده به شمش فولادی حدود 0.75×10^{-9} بوده که در زمان ۳.۶ s به دست آمده است.

شکل (۱۲) نمودار تنش بر حسب زمان المان شمش پس از نوردکاری و شکل (۱۳) نمودار تنش ترسکا بر حسب زمان المان شمش را نشان می‌دهند.

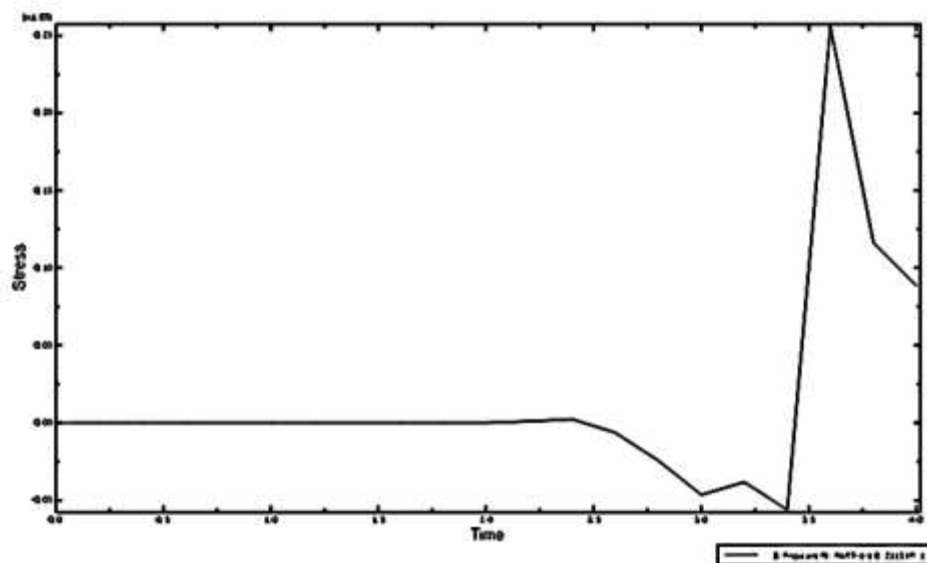

شکل ۱۲- نمودار تنش فشاری برحسب زمان در ۴ ثانیه‌ی تحلیل

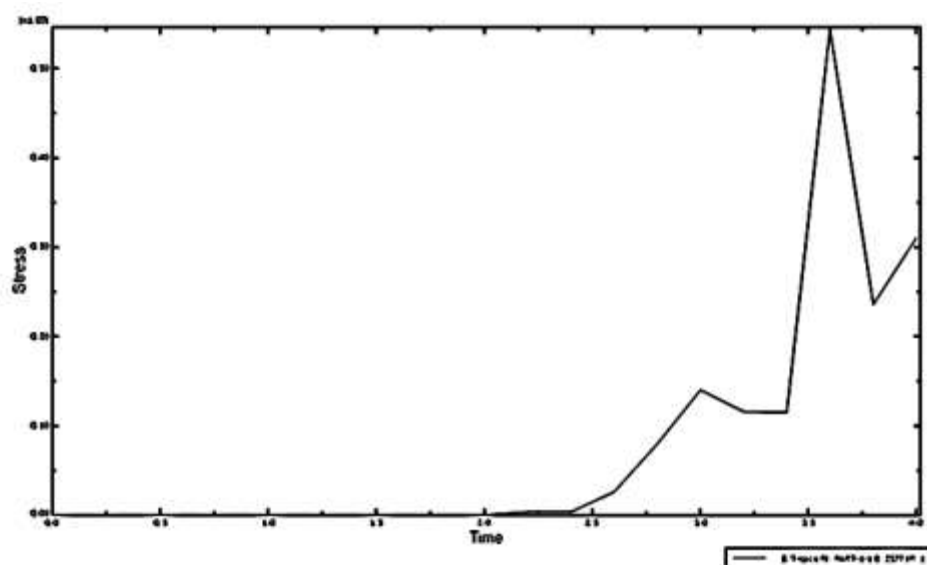

شکل ۱۳- نمودار تنش بر حسب زمان طبق معیار ترسکا

با توجه به نمودارهای (۱۲) و (۱۳) می‌توان نتیجه گرفت که رابطه‌ی بین تنش‌ها و کرنش‌های المان شمش برحسب زمان به صورت خطی است و در دو نمودار افزایش تدریجی تنش و زمان در یک محدوده مساوی صورت گرفته است. همچنین هم براساس معیار ترسکا و هم نمودار تنش زمان (۱۲) این موضوع قابل تایید است و نشان دهنده صحت نتایج شبیه‌سازی می باشد.

۸- نتیجه گیری

در این مقاله پژوهشی؛ ابتدا به بررسی فرایندهای مرتبط با نوردکاری پرداخته و سپس روابط حاکم بر مهندسی نورد مورد بررسی قرار گرفت. از مهم ترین پارامترهای محاسبات نوردکاری می توان به درصدکاهش ضخامت، میانگین تنش تسلیم، میانگین فشار وارده از سوی غلتک ها، شعاع تخت شدگی و توان غلتک ها اشاره کرد که در روابط ریاضی مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین برای شبیه سازی از نرم افزار آباکوس استفاده گردید که برای نمونه سازی یک شمش فولادی، با ابعاد مورد نظر توسط دو غلتک تحت عملیات نورد قرار گرفت. در کانتورهای تنش - زمان و کرنش - زمان به دست آمده، میزان تنش و کرنش با فرایندهای آزمایشگاهی رابطه قایل قبولی داشته و می توان از این روش شبیه سازی برای تحلیل مواد گوناگون استفاده کرد.

۹- منابع

[۱] Mototeru ObaKazuki, MoriAkinori Yamanaka, *Microstructure-Based Multiscale Analysis of Hot Rolling of Duplex Stainless Steel Using Various Simulation Software*, March ۲۰۱۷, Volume ۶, Issue ۱, pp ۶۹-۸۲

[۲] Kaiyue Li, Peiqi Wang, Guowei Liu, Pengju Yuan, Qinhe Zhang, *Development of simulation system for large H-beam hot rolling based on ABAQUS*, July ۲۰۱۶, Volume ۸۵, Issue ۵-۸, pp ۱۶۴۹-۱۶۶۳.

[۳] Mahdi Bagheripoor, HoseinBisadi, *Effects of rolling parameters on temperature distribution in the hot rolling of aluminum strips*, *Applied Thermal Engineering*, Volume ۳۱, Issue ۱۰, July ۲۰۱۱, Pages ۱۵۵۶-۱۵۶۵

[۴] Anjami N., Basti A., *Investigation of rolls size effects on hot ring rolling process by coupled thermo-mechanical 3D-FEA*, *Journal of Materials Processing Technology*, ۲۰۱۰, pp. ۱۳۶۴-۱۳۷۷.

[۵] دپارتمان پژوهشی شرکت پاکمن، نورد، ۲۰۱۹.

[۶] <https://fa.wikipedia.org/wiki/>

[۷] www.3ds.ir.

[۸] مشکسار محمدحسن، اصول مهندسی نورد، انتشارات دانشگاه شیراز، فصل اول، ۱۳۸۴.

[۹] حسین تویسرکانی، شکل دادن فلزات، ویرایش سوم، دانشگاه صنعتی اصفهان، مرکز نشر، ویرایش دوم، چاپ پنجم ۱۳۹۴.

[۱۰] آقادی ف، گلستانیان ح، نگهبانی ن، بهینه سازی نورد سرد پیوسته با تغییرات توأم کشش بین قفسه‌ای و تنظیمات ضخامت به کمک الگوریتم ژنتیک، فصلنامه مکانیک جامدات دانشگاه آزاد خمینی شهر، زمستان ۱۳۸۹، صفحات ۵۷ - ۶۷.

[۱۱] مشکسار محمدحسن، چاپ سوم ۱۳۹۱، اصول مهندسی نورد، انتشارات دانشگاه شیراز، صفحه ۲۵۱ تا ۲۵۲.